

건축물 석면조사 보고서

군소유 공공건축물 석면조사 용역
(고성군 상하수도 사업소)



2013 년 4 월 8 일



대한석면조사기관[주]

Korea Asbestos Survey Institute Co. Ltd 055)607-0885

》 석면 조사 결과서 《

1. 조사대상 및 범위

조 사 대 상	고성군 상하수도 사업소
조 사 범 위	본관, 설비동, 침사지, 유입펌프장, 사어과지동, 분뇨전처리동, 분뇨투입동, 방류펌프장, 약품투입동및 슬러지처리동, 수위실
소 재 지	경상남도 고성군 고성읍 송학리 1-1번지

2. 조사일자 및 조사자

조 사 일 자	2013년 2월 4일 ~ 2013년 4월 8일
조 사 자	조 성 열, 윤 창 석, 최 병 훈

3. 석면조사기관

대한석면조사기관(주)	경남 창원시 성산구 완암로 50 SK테크노파크 테크존 10층 1017호	055)607-0885
-------------	---	--------------

4. 석면자재 목록

건물명	성 상	자재명	석면종류	석 면 함유량(%)	석면자재 면적(m ²)	비 고
관리본관	벽재	방라이트	백석면	10	332.94	
유입펌프장	벽재	방라이트	백석면	10	18.00	
분뇨투입동	천장재	텍스	백석면	4	43.55	
이 하 여 백						
합 계					394.49	

5. 석면조사결과

석면자재가 50㎡ 이상 사용되어 석면건축물로서의 관리를 해야 합니다.
--

「석면안전관리법」 제21조에 따라 석면조사를 실시하고 조사결과를 제출합니다.

2013 년 4 월 8 일

대한석면조사기관 주식회사



경상남도 고성군청 귀중

목 차

I. 조사개요

1. 목적
2. 조사일자 및 조사자
3. 조사대상 및 범위
4. 관련근거

II. 석면조사 및 분석 방법

1. 석면조사방법
2. 석면분석방법

III. 조사 및 분석결과(건물별)

1. 각 공간별 자재사용 목록표
2. 동질성그룹분류 및 분석결과표
3. 공간별 석면자재목록표
4. 위해성평가

IV. 의견

1. 의견 및 주의사항

1. 조사개요

1. 목적

본 석면조사의 목적은 '석면안전관리법 제1조'에 근거하여 석면을 안전하게 관리함으로써 석면으로 인한 국민의 건강 피해를 예방하고 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 하기 위함이다


2. 조사일자 및 조사자

- 조사일자 : 2013년 2월 4일 ~ 2013년 4월 8일

- 조사자(분석자포함)

성 명	자 격 종 목	조사자교육기관(수료번호)
조 성 열	조사기관 인력기준 '나'항	한국석면환경협회(제K,S12-50-0006호)
윤 창 석	조사기관 인력기준 '가'항	대한석면관리협회(2010-32-12)
최 병 훈	조사기관 인력기준 '가'항	전국석면환경연합회(BI-10223)
강 근 구	석면조사기관 인력기준 '다'항	정도관리 합격(분석자)

3. 조사대상 및 범위

소 재 지	경상남도 고성군 고성읍 송학리 1-1번지	
건 물 명	고성군 상하수도 사업소	
주 구 조	철근콘크리트조, 철골조, 벽돌조	
건축물 대장 연면적(㎡)	5033.13	
비고		

4. 관련근거

◆ 석면안전관리법 제21조 (건축물석면조사)

- 대통령령으로 정하는 건축물의 소유자는 석면조사기관으로 하여금 석면조사를 하도록 한 후 그 결과를 기록·보존하여야 한다.
- 건축물석면조사의 항목, 조사방법, 그 밖에 필요한 사항에 관하여는 「산업안전보건법」 제38조의2제1항 및 제2항을 준용한다

◆ 석면안전관리법 제21조, 같은 법 시행령 제29조 (건축물석면조사대상)

- 공공기관이 소유 및 사용하는 건축물 중 연면적이 5백제곱미터 이상이고, 2008년 12월 31일 이전에 건축허가를 받았거나 건축신고를 한 건축물
- 「유아교육법」, 「초·중등교육법」, 「고등교육법」 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 유치원 및 각 급 학교
- 「다중이용시설 등의 실내공기질 관리법」 제3조에 따른 다중이용시설
- 연면적이 5백제곱미터 이상인 문화 및 집회시설, 의료시설, 노유자시설

◆ 석면안전관리법 시행규칙 부칙 제3조 (건축물석면조사에 관한 경과조치)

- 법 시행일로 부터 2년 이내(2014. 4. 28일 까지)
 - 공공기관이 소유 및 사용하는 건축물 중 연면적이 500제곱미터 이상인 건축물
 - 1999년 12월 31일 이전에 건축허가를 받았거나 건축신고를 한 건축물
- 법 시행일로 부터 3년 이내(2015. 4. 28일 까지)
 - 위 건축물 이외의 건축물

◆ 산업안전보건법 시행규칙 제80조의 4 (석면조사방법)

- 건축도면, 설비제작도면 또는 사용자재의 이력 등을 통해 예비조사를 실시할 것.
- 해체·제거할 자재 등에 대해 성질과 상태별로 구분하여 그 규모별로 채취 수를 달리하여 조사를 실시할 것

◆ 산업안전보건법 시행규칙 [별표3] 제2호 비고3 및 환경부고시 제2012-81호(석면건축물의 위해성 평가 방!


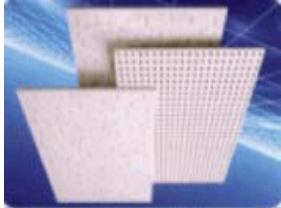


- 환경부고시 제2012-81호 "석면건축물의 위해성 평가 방법"에 따라 실시.

II. 석면조사 및 분석 방법

1. 석면조사방법

고용노동부 고시 제2012-9호의 「석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시」에 따라 실시하였고 현장조사는 육안검사, 공간의 기능, 설계도서, 사용자재의 외관과 사용 위치 등을 조사하고 각각의 균질부분(Homogeneous Area)을 구분하여 아래의 <표1>을 참고하여 석면함유의심물질(PACM)을 선정하여 고품시료(Bulk Sample)를 아래의 <표2>와 같이 채취하였다

<표1> 노동부 및 미국 환경청(EPA)에서 제공하는 석면함유의심물질 목록

성 상	자재명	제조회사	자재 생산년	석면 함유량	주 용 도	제 품 형 태
지붕재	슬레이트	KCC	1958 ~ 2003	10 ~ 15%	주택, 공장, 축사, 창고 등의 모든 건 축물의 지붕 및 벽 체에 사용	
		벽산	1970 ~ 2004	10 ~ 15%		
천장재	석고 시멘트판	KCC (아미텍스)	1978 ~ 2003	2 ~ 5%	사무실, 주택, 상가, 호텔 등 모든 건축 물의 천장 마감재로 사용	
		벽산 (아스텍스)	1985 ~ 2005	5 ~ 10%		
칸막이	섬유강화 시멘트판	KCC (밤라이트, 나무라이트)	1974 ~ 2003	10 ~ 15%	건물의 칸막이 등 내장공사의 마감재로 사용	
		벽산 (밤라이트, 미장밤라이트)	1973 ~ 2001	10 ~ 15%		
외벽재	압출성형 콘크리트 패널	벽산 (베이스패널)	1980 ~ 2007	6 ~ 10%	건축물의 내·외벽, 바닥, 칸막이, 계단 등 도로의 차음용 및 차음판으로 사용	

<표2> 균질부분의 종류 및 규모별 최소 시료채취 수

종 류	균질부분의 크기	최소 시료채취 수
분무재 또는 내화피복재	100㎡ 미만	3
	100㎡ 이상, 500㎡ 미만	5
	500㎡ 이상	7
보 온 재	2m 미만 또는 1㎡ 미만	1
	2m 이상 또는 1㎡ 이상	3
그 밖의 물질	-	1

2. 석면분석방법

- 고정시료 분석방법

채취된 시료는 고용노동부 고시 제 2012-9호의 「석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시」에 따라 편광현미경(PLM: Polarized Light Microscopy)과 입체현미경(SM: Stereo Microscopy)으로 실시하였다.

채취된 석면함유의심물질(PACM)의 분석 결과 1%이상 석면이 함유된 물질은 석면함유물질(ACM: Asbestos Containing Material)로 규정하였다.

Ⅲ. 조사 및 분석결과 (건물별)








1. 관리본관
2. 설비동
3. 참사지
4. 유입펌프장
5. 사여과지동
6. 분뇨전처리동
7. 분뇨투입동
8. 방류펌프장
9. 약품투입동 및 슬러지처리동
10. 수위실

1. 관리본관



III. 조사 및 분석결과

1-1. 각 공간별 자재사용 목록표(관리본관 1층)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
방풍실	바닥재	화강석	X						
	벽재	벽돌	X						
	천장재	철재	X						
홀	바닥재	화강석	X						
	벽재	화강석	X						
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도-6	1		
화장실 (여)	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	리빙우드							



* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

1-1. 각 공간별 자재사용 목록표(관리본관 1층)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
계단	바닥재	화강석	X						
	벽재	화강석	X						
	천장재	콘크리트	X						
화장실 (남)	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	리빙우드	X						
탈의실	바닥재	아스타일	△	LD	LD	상수도-7	1		
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	SMC	X						

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

1-1. 각 공간별 자재사용 목록표(관리본관 1층)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
다용도실	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	리빙우드	X						
홍보실	바닥재	카펫	X						
	벽재	목재	X						
	천장재	텍스(마이톤) 텍스	△ △	LD LD	LD LD	상수도-31 상수도-8	1 1		-
실험실	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	밤라이트 +콘크리트 +도기질타일	△	LD	LD	상수도-9	1		44.55
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도-6			-









* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD:작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

1-1. 각 공간별 자재사용 목록표(관리본관 1층)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
약품창고	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	도기질타일 +밤라이트	△	LD	LD	상수도-9			16.20
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도-6			-
기기분석실	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	밤라이트 +콘크리트	△	LD	LD	상수도-9			35.10
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도-6			-
수질연구실	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	밤라이트 +콘크리트 +도기질타일	△	LD	LD	상수도-9			31.05
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도-6			-










* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD:작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

1-1. 각 공간별 자재사용 목록표(관리본관 2층)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
상수도담 당 하수도담 당	바닥재	아스타일	△	LD	LD	상수도-3	1		-
	벽재	밤라이트 (+콘크리트)	△	LD	LD	상수도-2	1		32.40
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도-1	1		-
문서고	바닥재	아스타일	△	LD	LD	상수도-3			-
	벽재	밤라이트 (+콘크리트)	△	LD	LD	상수도-2			28.62
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도-1			-
회의실	바닥재	아스타일	△	LD	LD	상수도-3			-
	벽재	콘크리트+ 밤라이트	△	LD	LD	상수도-2			28.62
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도-1			-



* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

1-1. 각 공간별 자재사용 목록표(관리본관 2층)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
홀	바닥재	화강석	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	텍스(마이톤) 텍스	△ △	LD LD	LD LD	상수도-33 상수도-4	1		-
숙직실	바닥재	비닐장판	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도-34	1		-
계단	바닥재	화강석	X						
	벽재	화강석	X						
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도-33			-










* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD:작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

1-1. 각 공간별 자재사용 목록표(관리본관 2층)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
화장실 (남)	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	리빙우드	X						
화장실 (여)	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	리빙우드	X						
부속실	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	밤라이트 (+콘크리트)	△	LD	LD	상수도 - 5			25.20
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도-33	1		-

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

1-1. 각 공간별 자재사용 목록표(관리본관 2층)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
소장실	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	밤라이트 (+콘크리트)	△	LD	LD	상수도-5	1		31.20
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도-32	1		-
하수처리 시설담당	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	밤라이트 (+콘크리트 +목재)	△	LD	LD	상수도-5			42.00
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도-35	1		-
UPS실	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	밤라이트 (+콘크리트)	△	LD	LD	상수도-5			18.00
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도-35			-

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

1-1. 각 공간별 자재사용 목록표(관리본관 지하층)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
창고	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	콘크리트	X						
보일러실	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	콘크리트	X						
식당	바닥재	비닐장판	X						
	벽재	콘크리트 + 도기질타 일 + 목재	X						
	천장재	S M C	X						

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

1-1. 각 공간별 자재사용 목록표(관리본관 지하층)

공간명	성상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
주방	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	리빙우드	X						
식품창고	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	콘크리트	X						
계단	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	PVC	X						

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

1-1. 각 공간별 자재사용 목록표(관리본관 옥상층)




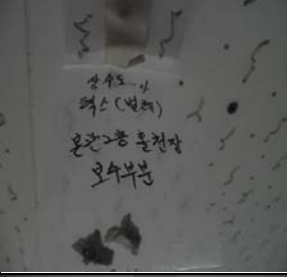


공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
계단실	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	콘크리트	X						
물탱크실	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	콘크리트	X						
옥상	바닥재	콘크리트	X						
	-								
	-								

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음




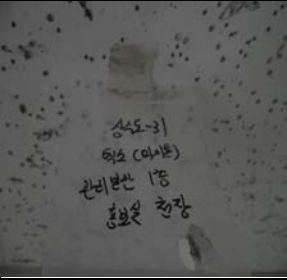
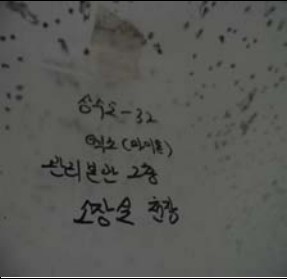
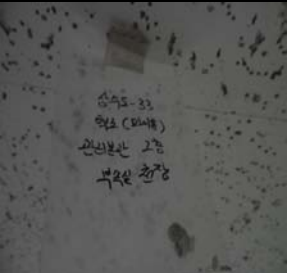
* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음



1-2. 동질성그룹분류 및 분석결과표

시료 번호	자재명	시료 채취위치	동질성그룹 자재위치	분석결과	사 진	석면자재 면적(m ²)
상수도 - 1	텍스 (마이톤)	2층 상수도담당 하수도담당 천장	2층 : 문서고, 회의 실	무석면		-
상수도 - 2	밤라이트	2층 상수도담당 하수도담당 벽채	2층 : 문서고, 회의 실	백석면 10% 기타 90%		89.64
상수도 - 3	아스타일	2층 상수도담당 하수도담당 바닥	2층 : 문서고, 회의 실	무석면		-
상수도 - 4	텍스	2층 흘 천장	-	무석면		-
상수도 - 5	밤라이트	2층 소장실 벽채	2층 : 부속실, 하수 처리시설담당, S실	백석면 10% 기타 90%		116.40
상수도 - 6	텍스 (마이톤)	1층 흘 천장	1층 : 실험실, 수질 연구실, 기기분석 실, 약품창고	무석면		-

1-2. 동질성그룹분류 및 분석결과표

시료 번호	자재명	시료 채취위치	동질성그룹 자재위치	분석결과	사 진	석면자재 면적(m ²)
상수도-7	아스타일	1층 탈의실 바닥	-	무석면		-
상수도-8	텍스	1층 홍보실 천장	-	무석면		-
상수도-9	밤라이트	1층 실험실 벽	1층 : 수질연구실, 기기분석실, 약품창 고	백석면 10% 기타 90%		126.90
상수도-31	텍스 (마이톤)	1층 홍보실 천장	-	무석면		-
상수도-32	텍스 (마이톤)	2층 소장실 천장	-	무석면		-
상수도-33	텍스 (마이톤)	2층 부속실 천장	2층 : 홀	무석면		-

1-2. 동질성그룹분류 및 분석결과표

시료 번호	자재명	시료 채취위치	동질성그룹 자재위치	분석결과	사 진	석면자재 면적(m ²)
상수도 - 34	텍스 (마이톤)	2층 숙직실 천장	-	무석면		-
상수도 - 35	텍스 (마이톤)	2층 하수처리 시설담당 천장	2층 : UPS실	무석면		-
		이 하 여 백				

1-4. 위해성평가










시료번호 자재명	항 목		평 가	점수	비 고
상수도 - 2 밤라이트	물리적 평가	비산성	낮음	1	
		손상 상태	작은손상	1	
		석면 함유량	20% 미만	1	백석면 10%
	진동, 기류 및 누수에 의한 잠재적 손상 가능성 평가	진동에 의한 손상 가능성	없음	0	
		기류에 의한 손상 가능성	없음	0	
		누수에 의한 손상 가능성	없음	0	
	건축물 유지 보수에 따른 손상 가능성 평가	유지 보수 상태	낮은교란	1	
		유지 보수 빈도	낮음	1	
	인체 노출 가능성 평가	상주 인원 또는 거주자 수	보통	1	
		구역의 사용 빈도	높음	2	
구역의 1일 평균 사용 시간		높음	2		
위해성평가 등급(평가점수)			낮음	10	
상수도 - 5 밤라이트	물리적 평가	비산성	낮음	1	
		손상 상태	작은손상	1	
		석면 함유량	20% 미만	1	백석면 10%
	진동, 기류 및 누수에 의한 잠재적 손상 가능성 평가	진동에 의한 손상 가능성	없음	0	
		기류에 의한 손상 가능성	없음	0	
		누수에 의한 손상 가능성	없음	0	
	건축물 유지 보수에 따른 손상 가능성 평가	유지 보수 상태	낮은교란	1	
		유지 보수 빈도	낮음	1	
	인체 노출 가능성 평가	상주 인원 또는 거주자 수	없음	0	
		구역의 사용 빈도	높음	2	
구역의 1일 평균 사용 시간		높음	2		
위해성 평가 결과(평가점수)			낮음	9	
상수도 - 9 밤라이트	물리적 평가	비산성	낮음	1	
		손상 상태	작은손상	1	
		석면 함유량	20% 미만	1	백석면 10%
	진동, 기류 및 누수에 의한 잠재적 손상 가능성 평가	진동에 의한 손상 가능성	없음	0	
		기류에 의한 손상 가능성	없음	0	
		누수에 의한 손상 가능성	없음	0	
	건축물 유지 보수에 따른 손상 가능성 평가	유지 보수 상태	낮은교란	1	
		유지 보수 빈도	낮음	1	
	인체 노출 가능성 평가	상주 인원 또는 거주자 수	보통	1	
		구역의 사용 빈도	높음	2	
구역의 1일 평균 사용 시간		높음	2		
위해성 평가 결과(평가점수)			낮음	10	

2. 설비동



III. 조사 및 분석결과

2-1. 각 공간별 자재사용 목록표(설비동 1층)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
전기실	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도 - 18			-
화장실	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	리빙우드	X						
홀	바닥재	비닐장판	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도 - 18	1		-

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

2-1. 각 공간별 자재사용 목록표(설비동 1층)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
계단	바닥재	아스타일	△	LD	LD	상수도-18	1		-
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	콘크리트	X						
기계반입실	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	콘크리트	X						
재료공구실	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	콘크리트	X						




* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

2-1. 각 공간별 자재사용 목록표(설비동 1층)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
케익반출 실	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	콘크리트	X						
		이 하 여 백							

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음
 * 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD:작은손상, ND : 손상없음
 * 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

2-1. 각 공간별 자재사용 목록표(설비동 2층)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
복도	바닥재	아스타일	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도 - 19	1		-
화장실	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	리빙우드	X						
계단	바닥재	아스타일	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	콘크리트	X						

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD:작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

2-1. 각 공간별 자재사용 목록표(설비동 2층)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질)번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
탈의실	바닥재	비닐장판	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도 - 2 5	1		-
샤워실	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	리빙우드	X						
회의실	바닥재	비닐장판	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도 - 2 3	1		-










* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

2-1. 각 공간별 자재사용 목록표(설비동 2층)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질)번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
감리실	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도 - 2 4	1		-
현장사무실	바닥재	아스타일	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도 - 2 0	1		-
공구실	바닥재	아스타일	△	LD	LD	상수도 - 2 1			-
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도 - 2 2			-




* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD:작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

2-1. 각 공간별 자재사용 목록표(설비동 2층)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질)번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)	
대기실	바닥재	아스타일	△	LD	LD	상수도 - 2 1	1		-	
	벽재	콘크리트	X							
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도 - 2 2	1		-	
		이 하 여 백								

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음
 * 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음
 * 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

2-1. 각 공간별 자재사용 목록표(설비동 3층)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
홀	바닥재	아스타일	△	LD	LD	상수도-26	1		-
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도-28	1		-
계단	바닥재	아스타일	△	LD	LD	상수도-26			-
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	콘크리트	X						
화장실	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	리빙우드	X						







* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD:작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

2-1. 각 공간별 자재사용 목록표(설비동 3층)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)	
현장사무 실	바닥재	아스타일	△	LD	LD	상수도-26			-	
	벽재	콘크리트	X							
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도-27	1		-	
탈수기실	바닥재	콘크리트	X							
	벽재	콘크리트	X							
	천장재	콘크리트	X							
		이 하 여 백								










* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

2-1. 각 공간별 자재사용 목록표(설비동 4층)

공간명	성상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
물탱크실	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	콘크리트	X						
복도	바닥재	아스타일	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도 - 29	1		
계단	바닥재	아스타일	△	LD	LD	상수도 - 30	1		
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	콘크리트	X						

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

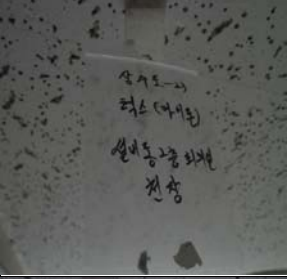
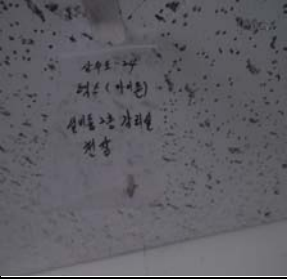


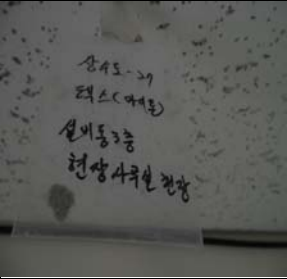
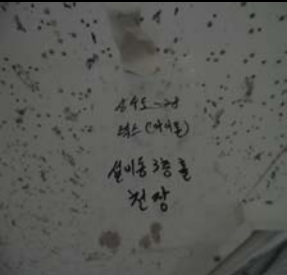
* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음



2-2. 동질성그룹분류 및 분석결과표

시료 번호	자재명	시료 채취위치	동질성그룹 자재위치	분석결과	사 진	석면자재 면적(m ²)
상수도 - 17	아스타일	1층 계단 바닥	-	무석면		-
상수도 - 18	텍스 (마이톤)	1층 홀 천장	1층 : 전기실	무석면		-
상수도 - 19	텍스 (마이톤)	2층 홀 천장	-	무석면		-
상수도 - 20	텍스 (마이톤)	2층 현장사무실 천장	-	무석면		-
상수도 - 21	아스타일	2층 대기실 바닥	2층 : 계단	무석면		-
상수도 - 22	텍스 (마이톤)	2층 대기실 천장	2층 : 공구실	무석면		-



2-2. 동질성그룹분류 및 분석결과표

시료 번호	자재명	시료 채취위치	동질성그룹 자재위치	분석결과	사 진	석면자재 면적(m ²)
상수도 - 23	텍스 (마이톤)	2층 회의실 천장	-	무석면		-
상수도 - 24	텍스 (마이톤)	2층 강리실 천장	-	무석면		-
상수도 - 25	텍스 (마이톤)	2층 탈의실 천장	-	무석면		-
상수도 - 26	아스타일	3층 홀 바닥	3층 : 현장사무실, 계단	무석면		-
상수도 - 27	텍스 (마이톤)	3층 현장사무실 천장	-	무석면		-
상수도 - 28	텍스 (마이톤)	3층 홀 천장	3층 홀	무석면		-

2-2. 동질성그룹분류 및 분석결과표

시료 번호	자재명	시료 채취위치	동질성그룹 자재위치	분석결과	사 진	석면자재 면적(m ²)
상수도 - 29	텍스 (마이톤)	4층 복도 천장	-	무석면		-
상수도 - 30	아스타일	4층 계단 바닥	-	무석면		-
이 하 여 백						

2-2. 동질성그룹분류 및 분석결과표

시료 번호	자재명	시료 채취위치	동질성그룹 자재위치	분석결과	사 진	석면자재 면적(m ²)
상수도 - 29	텍스 (마이톤)	4층 복도 천장	-	무석면		-
상수도 - 30	아스타일	4층 계단 바닥	-	무석면		-
이 하 여 백						

2-3. 공간별 석면자재목록표



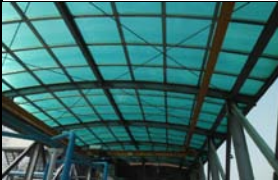
건물명 (위 치)	공간명	성 상	자재명	석면자재 면적(m ²)	비 고
		해 당 없 음			
합 계(m ²)				-	

3. 첨사지



III. 조사 및 분석결과

3-1. 각 공간별 자재사용 목록표(첨사지)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
첨사지	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	철재	X						
	천장재	철재 + P V C	X						
		이 하 여 백							

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음
 * 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD:작은손상, ND : 손상없음
 * 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

3-3. 공간별 석면자재목록표









건물명 (위 치)	공간명	성 상	자재명	석면자재 면적(m ²)	비 고
		해 당 없 음			
합 계(m ²)				0.00	

4. 유입펌프장



III. 조사 및 분석결과

4-1. 각 공간별 자재사용 목록표(유입펌프동)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
전기실	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	방라이트 + 샌드위치판넬 + 콘크리트	△	LD	LD	상수도-12	1		5.4
	천장재	콘크리트	X						
펌프실	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	방라이트 + 샌드위치판넬 + 콘크리트	△	LD	LD	상수도-12			3.6
	천장재	콘크리트	X						
지하펌프실	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	콘크리트	X						




* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

4-1. 각 공간별 자재사용 목록표(유입펌프동)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
계단	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	방라이트 + 샌드위치판넬 + 콘크리트	△	LD	LD	상수도-12			9.0
	천장재	샌드위치판넬	X						
			이 하 여 백						

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음
 * 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD:작은손상, ND : 손상없음
 * 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

4-4. 위해성평가




시료번호 자재명	항 목		평 가	점수	비 고
상수도 - 1 2 밤라이트	물리적 평가	비산성	낮음	1	
		손상 상태	작은손상	1	
		석면 함유량	20% 미만	1	백석면 10%
	진동, 기류 및 누수에 의한 잠재적 손상 가능성 평가	진동에 의한 손상 가능성	없음	0	
		기류에 의한 손상 가능성	없음	0	
		누수에 의한 손상 가능성	없음	0	
	건축물 유지 보수에 따른 손상 가능성 평가	유지 보수 상태	낮은교란	1	
		유지 보수 빈도	낮음	1	
	인체 노출 가능성 평가	상주 인원 또는 거주자 수	없음	0	
		구역의 사용 빈도	없음	0	
구역의 1일 평균 사용 시간		없음	0		
위해성평가 등급(평가점수)			낮음	5	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 0 auto; width: 300px;"> 이 하 여 백 </div>					
Empty rows for the rest of the table structure					

5. 사여과지동



III. 조사 및 분석결과

5-1. 각 공간별 자재사용 목록표(사과여지동)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
사과여지 동	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	샌드위치판넬	X						
	천장재	샌드위치판넬	X						
			이 하 여 백						

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음
 * 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD:작은손상, ND : 손상없음
 * 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

5-3. 공간별 석면자재목록표




건물명 (위 치)	공간명	성 상	자재명	석면자재 면적(m ²)	비 고
		해 당 없 음			
합 계(m ²)				-	

6. 분뇨전처리동



III. 조사 및 분석결과

6-1. 각 공간별 자재사용 목록표(분뇨전처리동)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
분뇨전 처리동	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	콘크리트	X						
		이 하 여 백							

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음
 * 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD:작은손상, ND : 손상없음
 * 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

6-1. 각 공간별 자재사용 목록표(분뇨전처리동)

공간명	성상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)	
창고	바닥재	콘크리트	X							
	벽재	콘크리트	X							
	천장재	콘크리트	X							
농기계 격납고	바닥재	콘크리트	X							
	벽재	콘크리트+ 샌드위치판 넬	X							
	천장재	콘크리트	X							
		이 하 여 백								

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음
 * 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음
 * 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

6-3. 공간별 석면자재목록표

건물명 (위 치)	공간명	성 상	자재명	석면자재 면적(m ²)	비 고
		해 당 없 음			
합 계(m ²)				-	

7. 분뇨투입동



III. 조사 및 분석결과

7-1. 각 공간별 자재사용 목록표(분뇨투입동)

공간명	성상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
협잡물 처리기실	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	콘크리트	X						
복도	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	텍스	△	LD	LD	상수도 - 13	1		8.32
화장실	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	텍스	△	LD	LD	상수도 - 14	1		3.52







* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD:작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

7-1. 각 공간별 자재사용 목록표(분뇨투입동)

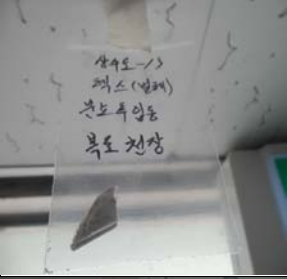
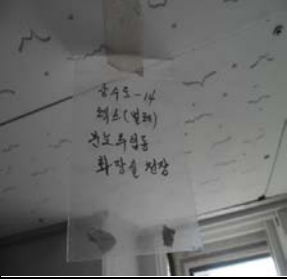
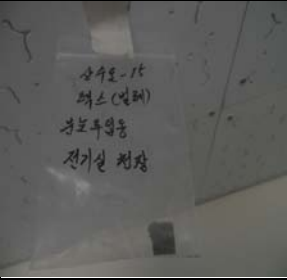
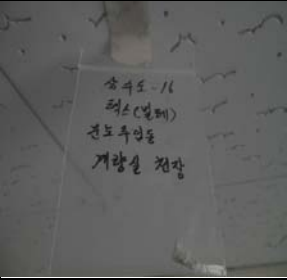
공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)	
전기실	바닥재	비닐타일	X							
	벽재	콘크리트	X							
	천장재	텍스	△	LD	LD	상수도 - 15	1		22.11	
계량실	바닥재	비닐타일	X							
	벽재	콘크리트	X							
	천장재	텍스	△	LD	LD	상수도 - 16	1		9.60	
		이 하 여 백								

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

7-2. 동질성그룹분류 및 분석결과표

시료 번호	자재명	시료 채취위치	동질성그룹 자재위치	분석결과	사 진	석면자재 면적(m ²)
상수도- 13	텍스	복도 천장	-	백석면 4 % 기타 96 %		8.32
상수도- 14	텍스	화장실 천장	-	백석면 4 % 기타 96 %		3.52
상수도- 15	텍스	전기실 천장	-	백석면 4 % 기타 96 %		22.11
상수도- 16	텍스	계량실 천장	-	백석면 4 % 기타 96 %		9.60
이 하 여 백						

7-4. 위해성평가





시료번호 자재명	항 목		평 가	점수	비 고
상수도 - 1 3 텍스	물리적 평가	비산성	낮음	1	
		손상 상태	작은손상	1	
		석면 함유량	20% 미만	1	백석면 4%
	진동, 기류 및 누수에 의한 잠재적 손상 가능성 평가	진동에 의한 손상 가능성	없음	0	
		기류에 의한 손상 가능성	없음	0	
		누수에 의한 손상 가능성	없음	0	
	건축물 유지 보수에 따른 손상 가능성 평가	유지 보수 상태	낮은교란	1	
		유지 보수 빈도	낮음	1	
	인체 노출 가능성 평가	상주 인원 또는 거주자 수	없음	0	
		구역의 사용 빈도	높음	2	
구역의 1일 평균 사용 시간		보통	1		
위해성평가 등급(평가점수)			낮음	8	
상수도 - 1 4 텍스	물리적 평가	비산성	낮음	1	
		손상 상태	작은손상	1	
		석면 함유량	20% 미만	1	백석면 4%
	진동, 기류 및 누수에 의한 잠재적 손상 가능성 평가	진동에 의한 손상 가능성	없음	0	
		기류에 의한 손상 가능성	없음	0	
		누수에 의한 손상 가능성	없음	0	
	건축물 유지 보수에 따른 손상 가능성 평가	유지 보수 상태	낮은교란	1	
		유지 보수 빈도	낮음	1	
	인체 노출 가능성 평가	상주 인원 또는 거주자 수	없음	0	
		구역의 사용 빈도	없음	0	
구역의 1일 평균 사용 시간		없음	0		
위해성평가 등급(평가점수)			낮음	5	
상수도 - 1 5 텍스	물리적 평가	비산성	낮음	1	
		손상 상태	작은손상	1	
		석면 함유량	20% 미만	1	백석면 4%
	진동, 기류 및 누수에 의한 잠재적 손상 가능성 평가	진동에 의한 손상 가능성	없음	0	
		기류에 의한 손상 가능성	없음	0	
		누수에 의한 손상 가능성	없음	0	
	건축물 유지 보수에 따른 손상 가능성 평가	유지 보수 상태	낮은교란	1	
		유지 보수 빈도	낮음	1	
	인체 노출 가능성 평가	상주 인원 또는 거주자 수	없음	0	
		구역의 사용 빈도	없음	0	
구역의 1일 평균 사용 시간		없음	0		
위해성평가 등급(평가점수)			낮음	5	

8. 방류펌프장



III. 조사 및 분석결과

8-1. 각 공간별 자재사용 목록표(방류펌프장)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)	
펌프장	바닥재	콘크리트	X							
	벽재	콘크리트	X							
	천장재	콘크리트	X							
수질 TMS실	바닥재	비닐타일	X							
	벽재	콘크리트 + 샌드위치판 넬	X							
	천장재	샌드위치판넬	X							
		이 하 여 백								

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

8-3. 공간별 석면자재목록표








건물명 (위 치)	공간명	성 상	자재명	석면자재 면적(m ²)	비 고
		해 당 없 음			
합 계(m ²)				-	

9. 약품투입동및 슬러지처리동



III. 조사 및 분석결과

9-1. 각 공간별 자재사용 목록표(약품처리동및 슬러지처리동)

공간명	성상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
약품투입 실	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	샌드위치판넬	X						
	천장재	샌드위치판넬	X						
부속시설 1	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	샌드위치판넬	X						
	천장재	샌드위치판 넬 + P V C	X						
부속시설 2	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	콘크리트	X						




* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

III. 조사 및 분석결과

9-1. 각 공간별 자재사용 목록표(약품처리동및 슬러지처리동)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
사무실	바닥재	콘크리트	X						
	벽재	샌드위치판넬	X						
	천장재	샌드위치판넬	X						
		이 하 여 백							

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음
 * 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD:작은손상, ND : 손상없음
 * 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

9-3. 공간별 석면자재목록표

건물명 (위 치)	공간명	성 상	자재명	석면자재 면적(m ²)	비 고
		해 당 없 음			
합 계(m ²)				0.00	

10. 수위실



III. 조사 및 분석결과

10-1. 각 공간별 자재사용 목록표(수위실)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
수위실	바닥재	화강석	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	텍스 (마이톤)	△	LD	LD	상수도 - 10	1		-
화장실	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	리빙우드	X						
당직실	바닥재	비닐장판	X						
	벽재	콘크리트	X						
	천장재	석고보드	X						


* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음



III. 조사 및 분석결과

10-1. 각 공간별 자재사용 목록표(수위실)

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
지붕	지붕재	지붕싱글	△	LD	LD	상수도-11	1		-
			이 하 여 백						

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음
 * 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD:작은손상, ND : 손상없음
 * 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

10-2. 동질성그룹분류 및 분석결과표

시료 번호	자재명	시료 채취위치	동질성그룹 자재위치	분석결과	사 진	석면자재 면적(m ²)
상수도- 10	텍스 (마이톤)	수위실	-	무석면		-
상수도- 11	지붕싱글	수위실 지붕	-	무석면		-
			해 당 없 음			

1 0-3. 공간별 석면자재목록표

건물명 (위 치)	공간명	성 상	자재명	석면자재 면적(m ²)	비 고
		해 당 없 음			
합 계(m ²)				0.00	

IV. 의견

1. 현황

본 조사는 "고성군 건축물 석면조사 용역"에 따라 경상남도 고성군 고성읍 송학리 1 - 1 번지에 위치한 고성군 상하수도사업소에 대한 건축물 석면 조사입니다.

고성군상하수도사업소 내 건축물은 본관, 설비동, 첨사지, 유입펌프동, 분뇨전처리동, 분뇨투입동, 방류펌프장, 사여과지동, 약품처리동및 슬러지처리동, 수위실이 있었으며, 석면의심자재로 천장재인 텍스(마이톤)와 벽재인 밤라이트가 있었습니다. 각각에 대한 시료를 채취하여 분석한 결과, 텍스의 경우 분뇨투입동의 전기실, 화장실, 복도, 계랑실의 천장에서 백석면 4%가 검출되었고, 밤라이트는 백석면 10%씩 각각 검출되어 석면자재로 판명 되었습니다.

2. 의견(주의사항)

본 건축물은 일반 건축물로써 기준면적 50㎡이상이므로 "석면건축물"이며 법 제23조제1항에 따른 석면 건축물 안전관리인을 지정하여야 하고 6개월마다 석면건축물의손상상태 및 비산가능성 등을 조사하여 환경부령으로 정하는 바에따라 필요한 조치를 하여야합니다.

※ 주의사항

본 석면조사는 노출된 자재에 대해 석면함유의심물질을 시료채취하여 분석 하였으므로 작업과정에서 석면함유의심물질이 발견된 경우 작업을 중지하고 당사로 연락하여 석면조사를 보완해야 합니다.

※ 석면의 유해성

석면에 노출되면 10~40년의 잠복기간을 통하여 폐암, 악성중피종, 석면폐 등을 유발하는 아주 유해한 물질입니다.