

건축물석면조사 보고서

공룡엑스포 주제관

용역명:군소유 공공건축물 석면조사용역(2차)



2013 년 06 월 24 일



대한석면조사기관[주]

Korea Asbestos Survey Institute Co. Ltd 055)607-0885

» 석면 조사 결과서 «

1. 조사대상 및 범위

조 사 대 상	공룡엑스포 주제관
조 사 범 위	공룡엑스포 주제관 건물전체
소 재 지	경남 고성군 회화면 당항만로 1116

2. 조사일자 및 조사자

조 사 일 자	2013년 06 월13 일~2013년 06 월21 일
조 사 자	윤창석,이수용

3. 석면조사기관

대한석면조사기관(주)	경남 창원시 성산구 완암로 50 SK테크노파크 테크존 10층 1017호	055)607-0885
-------------	---	--------------

4. 석면자재 목록

성 상	자 재 명	석면종류	석 면 함유량(%)	석면자재 면적(m ²)	비 고
		석 면 자 재 없 음			

5. 석면조사결과

석면건축물이 아닌 것으로 확인되었습니다.

「석면안전관리법」 제21조에 따라 석면조사를 실시하고 조사결과를 제출합니다.

2013 년 06 월 24 일

대한석면조사기관 주식회사



경상남도 고성군청 귀중

목 차

I. 조사개요

1. 목적
2. 조사일자 및 조사자
3. 조사대상 및 범위
4. 관련근거

II. 석면조사 및 분석 방법

1. 석면조사방법
2. 석면분석방법

III. 조사 결과

1. 각 공간별 자재사용 목록표
2. 동질성그룹분류 및 분석결과표
3. 공간별 석면자재목록표
4. 위해성평가

IV. 의견

1. 의견 및 주의사항

1. 조사개요

1. 목적

본 석면조사의 목적은 '석면안전관리법 제1조'에 근거하여 석면을 안전하게 관리함으로써 석면으로 인한 국민의 건강 피해를 예방하고 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 하기 위함이다


2. 조사일자 및 조사자

- 조사일자 : 2013년 06 월13 일~2013년 06 월21 일

- 조사자(분석자포함)

성 명	자 격 종 목	조사자교육기관(수료번호)
윤 창 석	석면조사기관 인력기준 '가'항	대한석면관리협회(2010-32-12)
박 금 봉	석면조사기관 인력기준 '나'항	전국석면환경연합회(BI-10237)
이 수 용	석면조사기관 인력기준 '나'항	한국석면환경협회(K.S12-53-0001)
강 근 구	석면조사기관 인력기준 '다'항	정도관리 합격(분석자)

3. 조사대상 및 범위

소 재 지	경남 고성군 회화면 당항만로 1116	
건 물 명	공룡엑스포 주제관	
주 구 조	철근콘크리트조	
건 축 물 연면적(m ²)	6,421.73	
비 고		

4. 관련근거

◆ 석면안전관리법 제21조 (건축물석면조사)

- 대통령령으로 정하는 건축물의 소유자는 석면조사기관으로 하여금 석면조사를 하도록 한 후 그 결과를 기록·보존하여야 한다.
- 건축물석면조사의 항목, 조사방법, 그 밖에 필요한 사항에 관하여는 「산업안전보건법」 제38조의2제1항 및 제2항을 준용한다

◆ 석면안전관리법 제21조, 같은 법 시행령 제29조 (건축물석면조사대상)

- 공공기관이 소유 및 사용하는 건축물 중 연면적이 5백제곱미터 이상이고, 2008년 12월 31일 이전에 건축허가를 받았거나 건축신고를 한 건축물
- 「유아교육법」, 「초·중등교육법」, 「고등교육법」 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 유치원 및 각 급 학교
- 「다중이용시설 등의 실내공기질 관리법」 제3조에 따른 다중이용시설
- 연면적이 5백제곱미터 이상인 문화 및 집회시설, 의료시설, 노유자시설

◆ 석면안전관리법 시행규칙 부칙 제3조 (건축물석면조사에 관한 경과조치)

- 법 시행일로 부터 2년 이내(2014. 4. 28일 까지)
 - 공공기관이 소유 및 사용하는 건축물 중 연면적이 500제곱미터 이상인 건축물
 - 1999년 12월 31일 이전에 건축허가를 받았거나 건축신고를 한 건축물
- 법 시행일로 부터 3년 이내(2015. 4. 28일 까지)
 - 위 건축물 이외의 건축물

◆ 산업안전보건법 시행규칙 제80조의 4 (석면조사방법)

- 건축도면, 설비제작도면 또는 사용자재의 이력 등을 통해 예비조사를 실시할 것.
- 해체·제거할 자재 등에 대해 성질과 상태별로 구분하여 그 규모별로 채취 수를 달리하여 조사를 실시할 것

◆ 산업안전보건법 시행규칙 [별표3] 제2호 비고3 및 환경부고시 제2012-81호(석면건축물의 위해성 평가 방법)


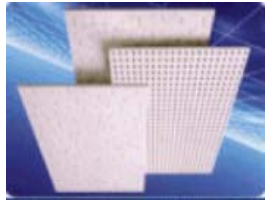

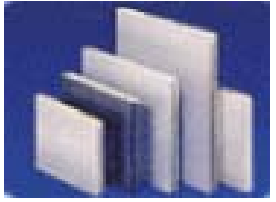
- 환경부고시 제2012-81호 "석면건축물의 위해성 평가 방법"에 따라 실시.

II. 석면조사 및 분석 방법

1. 석면조사방법

고용노동부 고시 제2012-9호의 「석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시」에 따라 실시하였고 현장조사는 육안검사, 공간의 기능, 설계도서, 사용자재의 외관과 사용 위치 등을 조사하고 각각의 균질부분(Homogeneous Area)을 구분하여 아래의 <표1>을 참고하여 석면함유의심물질(PACM)을 선정하여 고품시료(Bulk Sample)를 아래의 <표2>와 같이 채취하였다

<표1> 노동부 및 미국 환경청(EPA)에서 제공하는 석면함유의심물질 목록

성 상	자재명	제조회사	자재 생산년	석면 함유량	주 용 도	제 품 형 태
지붕재	슬레이트	KCC	1958 ~ 2003	10 ~ 15%	주택, 공장, 축사, 창고 등의 모든 건 축물의 지붕 및 벽 체에 사용	
		벽산	1970 ~ 2004	10 ~ 15%		
천장재	석고 시멘트판	KCC (아미텍스)	1978 ~ 2003	2 ~ 5%	사무실, 주택, 상가, 호텔 등 모든 건축 물의 천장 마감재로 사용	
		벽산 (아스텍스)	1985 ~ 2005	5 ~ 10%		
칸막이	섬유강화 시멘트판	KCC (밤라이트, 나무라이트)	1974 ~ 2003	10 ~ 15%	건물의 칸막이 등 내장공사의 마감재로 사용	
		벽산 (밤라이트, 미장밤라이트)	1973 ~ 2001	10 ~ 15%		
외벽재	압출성형 콘크리트 패널	벽산 (베이스패널)	1980 ~ 2007	6 ~ 10%	건축물의 내·외벽, 바닥, 칸막이, 계단 등 도로의 차음용 및 차음판으로 사용	

<표2> 균질부분의 종류 및 규모별 최소 시료채취 수

종 류	균질부분의 크기	최소 시료채취 수
분무재 또는 내화피복재	100㎡ 미만	3
	100㎡ 이상, 500㎡ 미만	5
	500㎡ 이상	7
보 온 재	2m 미만 또는 1㎡ 미만	1
	2m 이상 또는 1㎡ 이상	3
그 밖의 물질	-	1

2. 석면분석방법

- 고형시료 분석방법

채취된 시료는 고용노동부 고시 제 2012-9호의 「석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시」에 따라 편광현미경(PLM: Polarized Light Microscopy)과 입체현미경(SM: Stereo Microscopy)으로 실시하였다.

채취된 석면함유의심물질(PACM)의 분석 결과 1%이상 석면이 함유된 물질은 석면함유물질(ACM: Asbestos Containing Material)로 규정하였다.

III. 조사 및 분석결과

1. 각 공간별 자재사용 목록표

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
지하층 복도	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	텍스	△	LD	LD	공룡-1	1		
전기실	바닥재	페인트	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	페인트	X						
CO2 가스설비 실	바닥재	시멘트몰탈	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	페인트	X						
통제실	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	텍스	△	LD	LD	공룡-7	1		

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

1. 각 공간별 자재사용 목록표




공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
전실	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	텍스	△	LD	LD	공룡-6	1		
계단실1 (지하~2 층)	바닥재	인조대리석	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	페인트	X						
계단실1,2 및 창고	바닥재	시멘트몰탈	X						
	벽재	시멘트몰탈	X						
	천장재	시멘트몰탈	X						
계단실2 (지하~2 층)	바닥재	인조대리석	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	페인트	X						

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

1. 각 공간별 자재사용 목록표

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
기계실	바닥재	시멘트몰탈	X						
	벽재	시멘트몰탈 + 양면	X						
	천장재	시멘트몰탈	X						
	배관재	가스켓	△	LD	ND	공룡-2	1		
	보온재	유리섬유	△	LD	ND	공룡 3 ~ 5	3		
		이 하 여 백							

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD:작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

1. 각 공간별 자재사용 목록표

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
1층 주관협력 방송사	바닥재	카펫	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	마이톤	△	LD	LD	공룡-8			
전실	바닥재	인조대리석	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	마이톤	△	LD	LD	공룡-8	1		
프레스센 터	바닥재	카펫	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	마이톤	△	LD	LD	공룡-8			
전시실	바닥재	인조대리석	X						
	벽재	석고보드	X						
	천장재	SMC	X						

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

1. 각 공간별 자재사용 목록표

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
기획전시 실	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	석고보드	X						
출입구	바닥재	인조대리석	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	페인트	X						
방풍실1	바닥재	인조대리석	X						
	벽재	유리샷시	X						
	천장재	철재	X						
기념품샵	바닥재	인조대리석	X						
	벽재	유리샷시	X						
	천장재	석고보드	X						

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

1. 각 공간별 자재사용 목록표

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
미디어존1	바닥재	카펫	X						
	벽재	목모보드	X						
	천장재	목모보드	X						
미디어존2	바닥재	대리석	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	시멘트몰탈 + 마이톤	X △	LD	LD	공룡-11	1		
방풍실2	바닥재	인조대리석	X						
	벽재	유리샷시	X						
	천장재	철재	X						
4D영상관 복도1	바닥재	인조대리석	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	석고보드	X						

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

1. 각 공간별 자재사용 목록표

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
송풍기실1	바닥재	인조대리석	X						
	벽재	유리샷시	X						
	천장재	철재	X						
4D영상관	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	흡음판	X						
	천장재	흡음판	X						
관리실	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	텍스	△	LD	LD	공룡-9	1		
조종실	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	흡음판	X						
	천장재	흡음판	X						

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

1. 각 공간별 자재사용 목록표







공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
4D영상관 복도2	바닥재	인조대리석	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	석고보드	X						
송풍기실2	바닥재	페인트	X						
	벽재	흡음판	X						
	천장재	흡음판	X						
남자화장 실	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	SMC	X						
	칸막이	큐비클	X						
유수검지 장치실	바닥재	시멘트몰탈	X						
	벽재	시멘트몰탈	X						
	천장재	시멘트몰탈	X						

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

1. 각 공간별 자재사용 목록표

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
남자 장애인 화장실	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	SMC	X						
여자 장애인 화장실	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	SMC	X						
여자 화장실	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	SMC	X						
	칸막이	큐비클	X						
		이 하 여 백							

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

1. 각 공간별 자재사용 목록표

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
2층 방풍실	바닥재	인조대리석	X						
	벽재	유리샷시	X						
	천장재	철재	X						
홀	바닥재	인조대리석	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	SMC	X						
종합상황 실	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	마이톤	△	LD	LD	공룡-10	1		
방송실	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	석고보드	X						
	천장재	마이톤	△	LD	LD	공룡-10			

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

1. 각 공간별 자재사용 목록표





공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
남자화장실	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	SMC	X						
	칸막이	큐비클	X						
여자화장실	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	SMC	X						
	칸막이	큐비클	X						
미디어존1	바닥재	카펫	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	도기질타일	X						
미디어존2	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	페인트	X						

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

1. 각 공간별 자재사용 목록표

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
연결통로	바닥재	카펫	X						
미디어존 계단	바닥재	카펫	X						
정원	바닥재	벽돌	X						
계단실3	바닥재	인조대리석	X						

이 하 여 백

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음
 * 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음
 * 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

1. 각 공간별 자재사용 목록표










공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
3층 귀빈실	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	마이톤	△	LD	LD	공룡-12			
창고	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	마이톤	△	LD	LD	공룡-12			
복도	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	석고보드	X						
	천장재	마이톤	△	LD	LD	공룡-12	1		
탕비실	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	SMC	X						

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

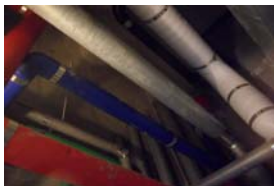1. 각 공간별 자재사용 목록표

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
남자화장 실	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	SMC	X						
	칸막이	큐비클	X						
여자화장 실	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	SMC	X						
	칸막이	큐비클	X						
유수검지 장치	바닥재	시멘트몰탈	X						
	벽재	시멘트몰탈	X						
	천장재	시멘트몰탈	X						
브리핑룸	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	마이톤	△	LD	LD	공룡-12			

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

1. 각 공간별 자재사용 목록표


공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
식당	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	마이톤	△	LD	LD	공룡-13	1		
주방1	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	석고보드	X						
주방2	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	석고보드	X						
계단실1	바닥재	인조대리석	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	마이톤	△	LD	LD	공룡-13			

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

1. 각 공간별 자재사용 목록표

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
계단실2	바닥재	인조대리석	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	마이톤	△	LD	LD	공룡-13			
정원	바닥재	벽돌 + 목재	X						
이 하 여 백									

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음
 * 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD:작은손상, ND : 손상없음
 * 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

1. 각 공간별 자재사용 목록표

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m ²)
옥상 전실	바닥재	인조대리석	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	철재	X						
E/V 기계실	바닥재	페인트	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	석고보드	X						
옥상	바닥재	페인트	X						
이 하 여 백									

* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

2. 동질성그룹분류 및 분석결과표

시료 번호	자재명	시료 채취위치	동질성그룹 자재위치	분석결과	사 진	석면자재 면적(m ²)
공룡-1	텍스	지하 복도천장	-	무석면		
공룡-2	가스켓	지하 기계실 배관재	-	무석면		
공룡-3	유리섬유	지하 기계실 보온재	-	무석면		
공룡-4	유리섬유	지하 기계실 보온재	-	무석면		
공룡-5	유리섬유	지하 기계실 보온재	-	무석면		
공룡-6	텍스	지하 전실 천장	-	무석면		
공룡-7	텍스	지하 통제실 천장	-	무석면		
공룡-8	마이톤	1층 전실 천장	1층 주관협력방송사, 프레스센터	무석면		

2. 동질성그룹분류 및 분석결과표

시료 번호	자재명	시료 채취위치	동질성그룹 자재위치	분석결과	사 진	석면자재 면적(m ²)
공룡-9	텍스	1층 관리실 천장	-	무석면		
공룡-10	마이톤	2층 종합상황 실 천장	2층 방송실	무석면		
공룡-11	마이톤	1층 미디어존2 천장	-	무석면		
공룡-12	마이톤	3층 복도 천장	3층 귀빈실,창고,브리핑 룸	무석면		
공룡-13	마이톤	3층 식당 천장	3층 계단실1,2	무석면		
		이 하 여 백				

IV. 의견

- 석면조사 결과 석면자재가 사용되지 않은 것으로 확인되었습니다.


※ 주의사항

본 석면조사는 노출된 자재에 대해 석면함유의심물질을 시료채취하여 분석하였으므로 후에 리모델링 또는 이와 유사한 작업과정에서 석면함유의심물질이 발견된 경우 작업을 중지하고 당사로 연락하여 석면조사를 보완해야 합니다.


※ 석면의 유해성

석면에 노출되면 10~40년의 잠복기간을 통하여 폐암, 악성중피종, 석면폐 등을 유발하는 아주 유해한 물질입니다.


석면지도

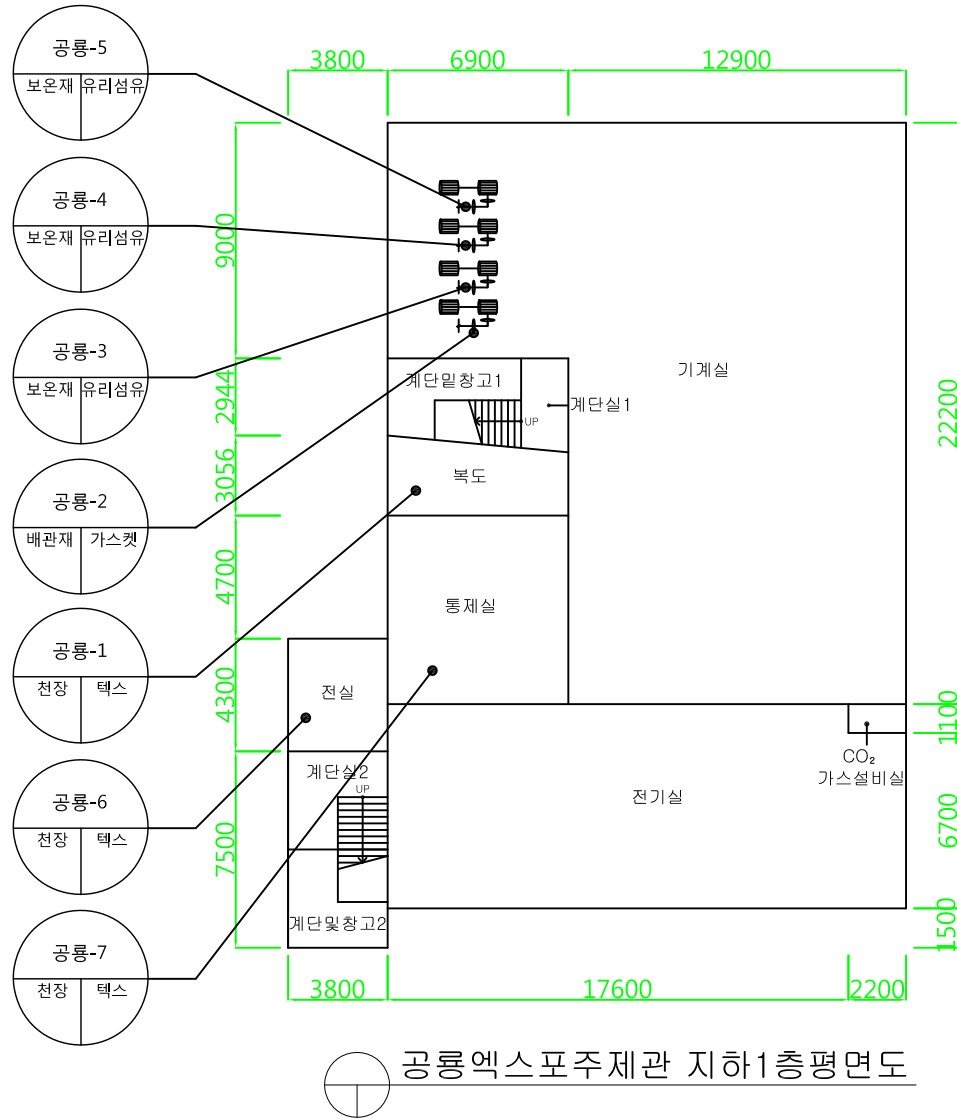

석면함유 그림 범례

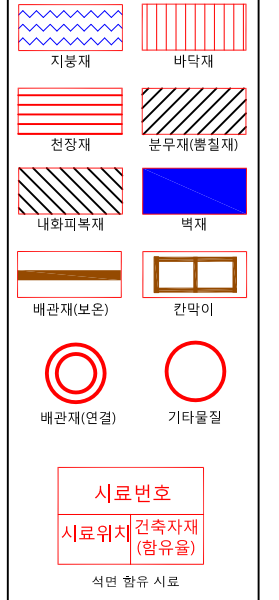

무석면함유 그림 범례

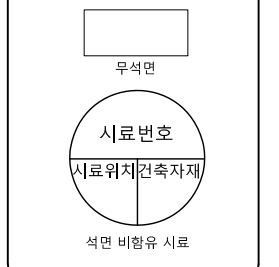


석면 지도 개요

1. 건축물명 : 공룡엑스포주제관
2. 건축물 소재지 : 경남 고성군 회화면 당항만로 1116
3. 조사 기간 : 2013년 6월 13일 ~ 2013년 6월 21일

대한석면조사기관(주)

시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질구역	석면자재 면적(m ²)	석면종류	석면 함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
공룡-1	복도 천장	텍스	-	-	무석면	-	-	-	-
공룡-2	기계실 배관재	가스켓	-	-	무석면	-	-	-	-
공룡-3	기계실 보온재	유리섬유	-	-	무석면	-	-	-	-
공룡-4	기계실 보온재	유리섬유	-	-	무석면	-	-	-	-
공룡-5	기계실 보온재	유리섬유	-	-	무석면	-	-	-	-
공룡-6	전실 천장	텍스	-	-	무석면	-	-	-	-
공룡-7	통제실 천장	텍스	-	-	무석면	-	-	-	-

석면지도

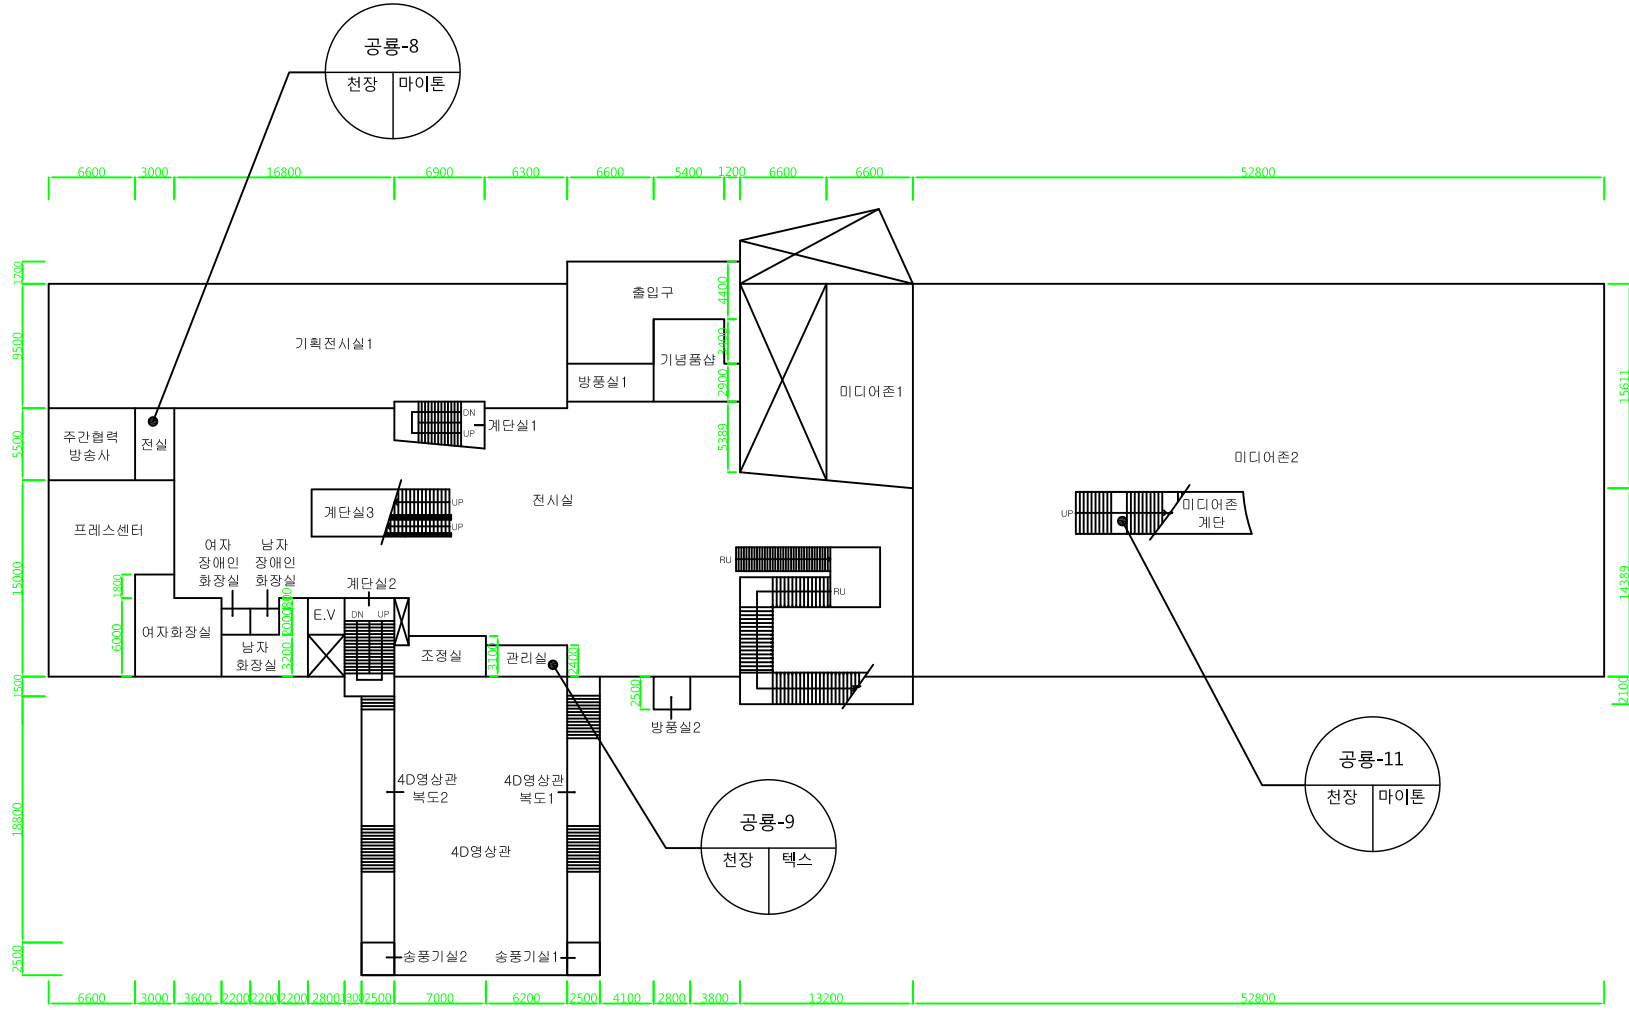

공룡엑스포주제관 지상1층평면도

석면함유 그림 범례

지붕재	바닥재
천장재	분무재(황칠재)
내화피복재	벽재
배관재(보온)	칸막이
배관재(연결)	기타물질
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 시료번호 시료위치 건축자재 (함유율) 석면 함유 시료 </div>	

무석면함유 그림 범례


무석면
시료번호 시료위치 건축자재
석면 비함유 시료

석면 지도 개요

- 건축물명 : 공룡엑스포주제관
- 건축물 소재지 : 경남 고성군 회화면 당항만로 1116
- 조사 기간 : 2013년 6월 13일 ~ 2013년 6월 21일

시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질구역	석면자재 면적(m ²)	석면종류	석면 함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
공룡-8	전실 천장	마이톤	주관협력방송사,프레스센터	-	무석면	-	-	-	-
공룡-9	관리실 천장	텍스	-	-	무석면	-	-	-	-
공룡-11	미디어존2 천장	마이톤	-	-	무석면	-	-	-	-

석면지도

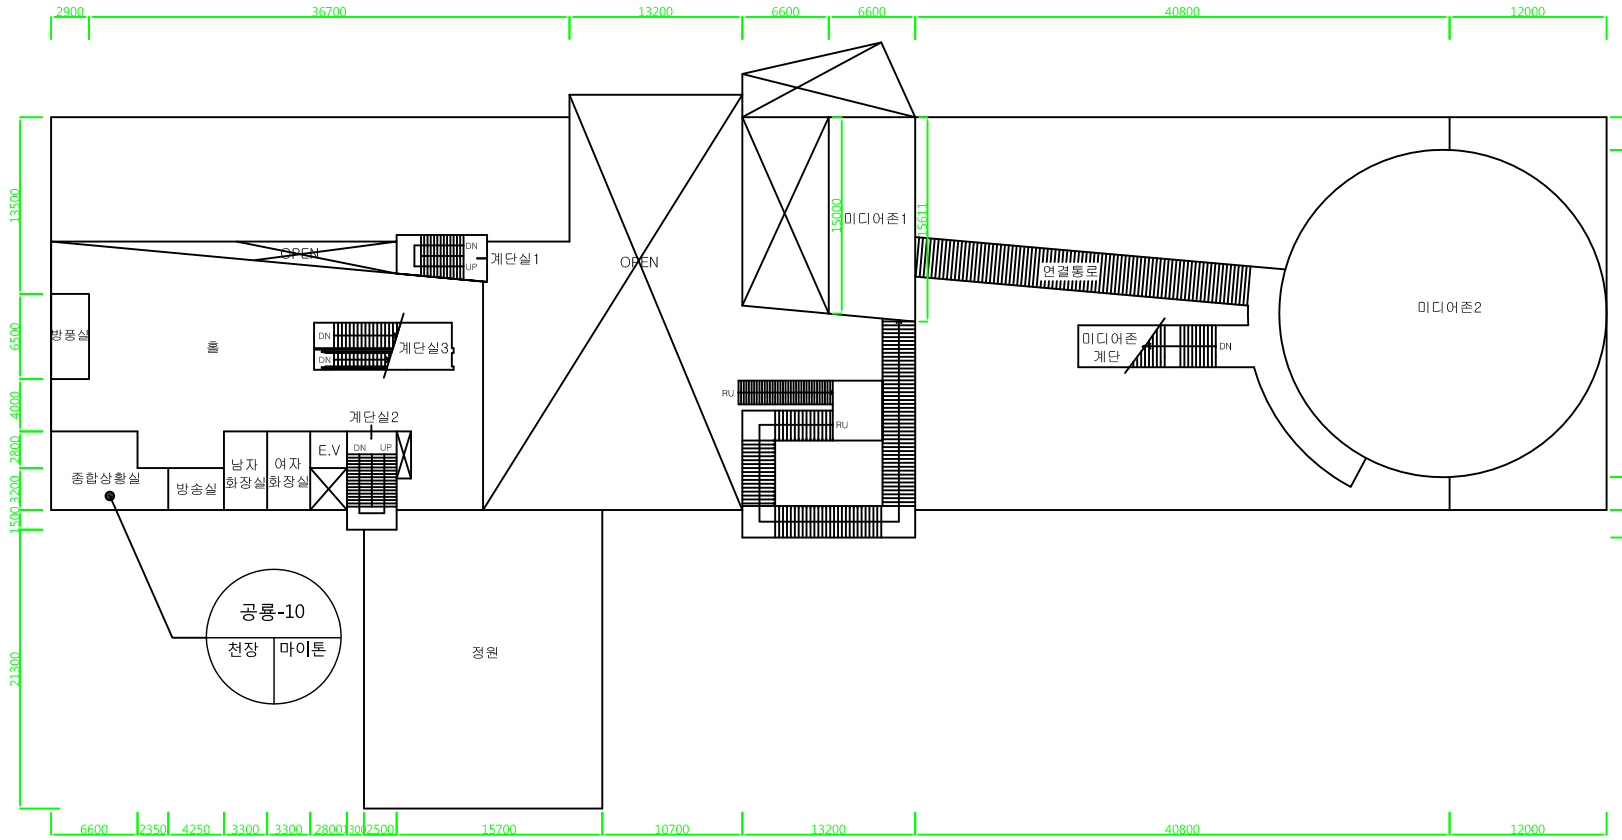

○ 공룡엑스포주제관 지상2층평면도

석면함유 그림 범례

지붕재	바닥재
천장재	분무재(황칠재)
내화피복재	벽재
배관재(보온)	칸막이
배관재(연결)	기타물질
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 시료번호 시료위치 건축자재 (함유율) </div>	
석면 함유 시료	

무석면함유 그림 범례


무석면
<div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> 시료번호 시료위치 건축자재 </div>
석면 비함유 시료

석면 지도 개요

- 건축물명 : 공룡엑스포주제관
- 건축물 소재지 : 경남 고성군 회화면 당항만로 1116
- 조사 기간 : 2013년 6월 13일 ~ 2013년 6월 21일

시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질구역	석면자재 면적(m ²)	석면종류	석면 함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
공룡-10	종합상황실 천장	마이톤	방송실	-	무석면	-	-	-	-

석면지도

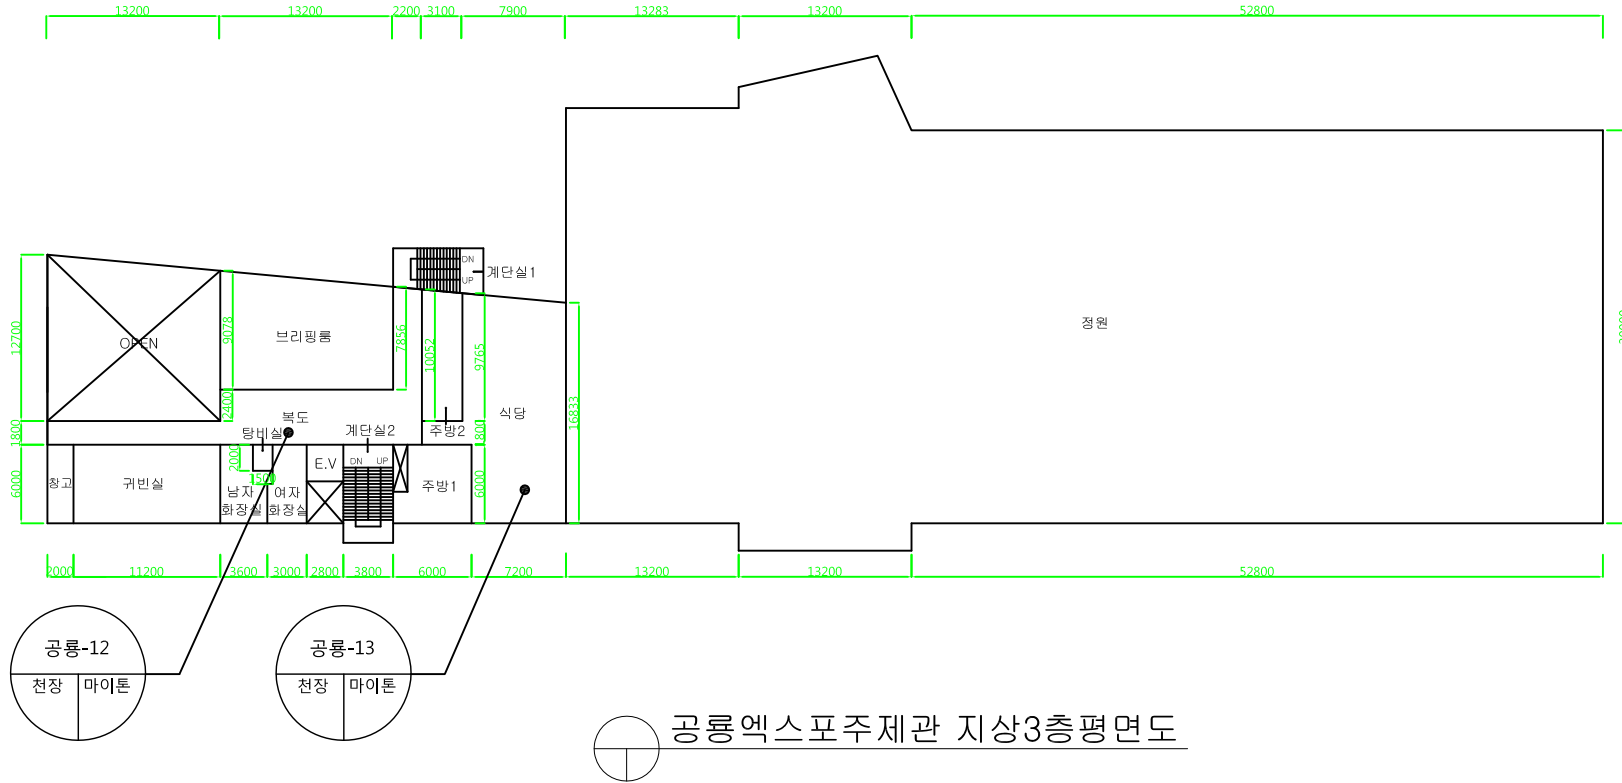

공룡엑스포주제관 지상3층평면도

석면함유 그림 범례

지붕재	바닥재				
천장재	분무재(황칠재)				
내화피복재	벽재				
배관재(보온)	칸막이				
배관재(연결)	기타물질				
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="2">시료번호</td> </tr> <tr> <td>시료위치</td> <td>건축자재 (함유율)</td> </tr> </table> 석면 함유 시료		시료번호		시료위치	건축자재 (함유율)
시료번호					
시료위치	건축자재 (함유율)				

무석면함유 그림 범례

무석면				
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="2">시료번호</td> </tr> <tr> <td>시료위치</td> <td>건축자재</td> </tr> </table> 석면 비함유 시료	시료번호		시료위치	건축자재
시료번호				
시료위치	건축자재			

석면 지도 개요

- 건축물명 : 공룡엑스포주제관
- 건축물 소재지 : 경남 고성군 회화면 당항만로 1116
- 조사 기간 : 2013년 6월 13일 ~ 2013년 6월 21일

시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질구역	석면자재 면적(m ²)	석면종류	석면 함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
공룡-12	복도 천장	마이톤	귀빈실,창고,브리핑룸	-	무석면	-	-	-	-
공룡-13	식당 천장	마이톤	계단실1,2	-	무석면	-	-	-	-

